

Arnes Multipropósito en H con Soporte Lumbar

Arnés industrial cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H, certificado bajo las normas ANSI Z359.11 (2021) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2019); talla única, provisto de 4 argollas en acero forjado.



Descripción

- 4 argollas en D, fabricadas en acero forjado con resistencia a las 5.000 libras (1 dorsal para detención de caídas, 1 esternal para ascenso y descenso controlado, 2 laterales para posicionamiento en un punto fijo)
- 1 Accesorio plástico de ensamble pequeño ubicado en la zona dorsal y esternal para direccionamiento de la reata.
- Reata azul y negra de 44mm en poliéster.
- Hebillas de ensamble tipo trabilla puente y eslabón, en acero forjado.
- Faja lumbar acolchada de 77cm de ancho incorporada para mayor comodidad lumbar.
- 2 lanyard parking o porta eslinga.
- 3 hebillas de ajuste en plástico.
- Posee 2 indicadores de impacto.

Materiales y Peso

- Reata en poliéster, herraje en acero forjado, hilo 100% poliamida.
- 2100 gramos.



Normatividad

Certificado bajo la norma ANSI Z359.11:2021



Protección caídas



Detención caídas



Asenso y descenso



Posicionamiento




Restricción

Detención de Caídas (Argolla dorsal en D)

Para las aplicaciones de detención de caídas, utilice la argolla o el elemento de conexión en la espalda, entre los omóplatos. La argolla debe quedar ubicada dentro del área que se muestra en la figura 1 y máximo 2" de la línea central vertical hacia cada lado, en caso contrario se debe revisar la talla o los ajustes del arnés. Después de una caída la posición resultante del cuerpo será vertical con una ligera inclinación hacia el frente, el usuario sentirá una ligera presión sobre la parte inferior del pecho.

Esta argolla puede ser utilizada para restricción de desplazamiento o rescate. El sistema debe incluir un arnés de cuerpo entero y un subsistema de conexión (eslinga con absorbedor de energía). La fuerza máxima de detención de caída no debe exceder 900 lb (4kN). No debe permitir que el ángulo de reposo después de una eventual caída supere los 30° de inclinación con respecto a la vertical.

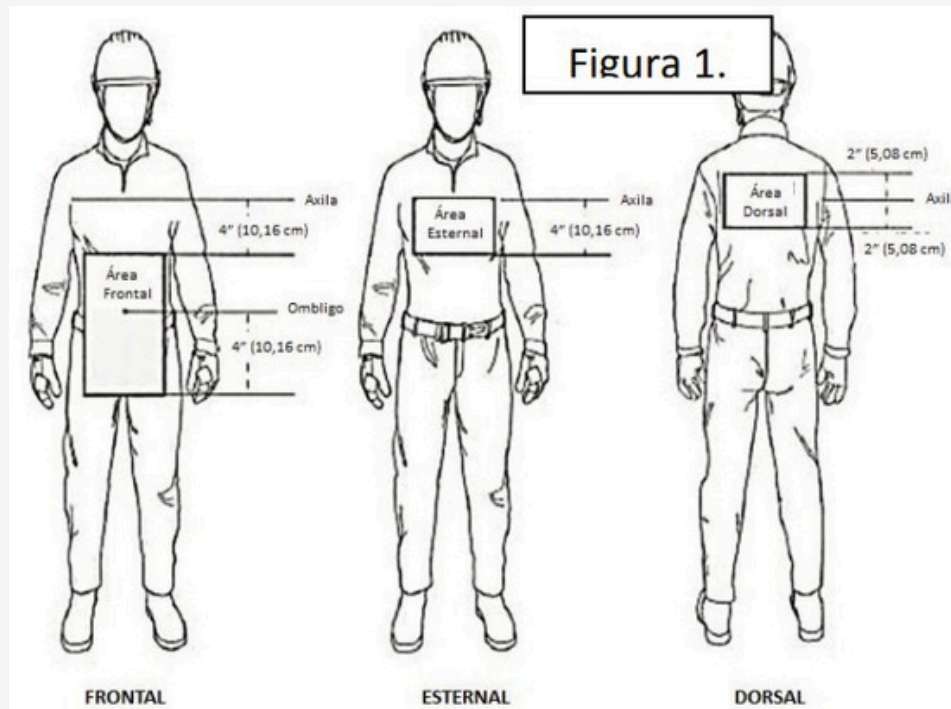

Recomendaciones

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos o agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites materiales corrosivos y contaminantes del equipo, puedan ocasionar un mal evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas, que funcionamiento del producto.
- Use agua fría con jabón neutro (No utilizar blanqueador o detergentes) y, luego enjuague con abundante agua eliminando excesos de jabón y seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar oxidación, deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso cuélguelo en un lugar limpio, fresco y seco, evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con marcadores de tinta y/o eléctricos para metal, esto debilita la resistencia del equipo.